

UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise

Effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery

Ru de Retz Continuité écologique

Compte-rendu de la réunion de chantier 31 juillet 2018

Lieu:	Rue de l'Abbaye, 02600 Cœuvres-et-Valsery à 9H30		
Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise:	
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable Axonaise	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	MASCITTI NINO	

Nom, Prénom :	Organisme:	Présent	Absent	Excusé
GERAULT Nicolas	Président du Syndicat			٧
REBEROT Nicolas	1 ^{er} Vice-président du Syndicat	٧		
CHAUVET Eric	2 ^{ème} Vice-président du Syndicat			٧
HUGE Maurice	Président d'honneur du Syndicat			٧
BRABANT Pierre	Délégué du Syndicat	٧		
GUERIM Marc	Délégué du Syndicat	٧		
BERSON Pascal	Délégué du Syndicat	٧		
MASCITTI Dominique	MASCITTI Nino	٧		
HUCHET William	Union des syndicats	۷ ا		
BRUYANT Monique	Maire de Cœuvres-et-Valsery	٧		
DUGUET Bernard	Riverain	٧		
DUGUET Philippe	Riverain	٧		
LEFEVRE Philippe	Propriétaire du seuil			٧
MOIRE Pascal	Agence Française pour la Biodiversité			٧
	Agence de l'eau Seine-Normandie			٧

Direction Départemental des Territoires de l'Aisne		٧
Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique		-/
		V

Cette réunion concerne la réunion de chantier des travaux pour l'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, ROE 39406. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise MASCITTI NINO (Siège Social : Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS).

DETAIL DES TRAVAUX:

- Secteur amont de l'ouvrage :
- Sur le secteur en amont de l'ouvrage, le pied de berge a été travaillé avec la mise en place de banquettes d'hélophytes.










Création de banquettes et mise en place d'un géotextile en fibre de coco

- Les banquettes ont une hauteur d'environ 30 cm et sont mises en place de manière alternes afin de retrouver un lit d'étiage plus sinueux.
- Un géotextile biodégradable en fibres de coco est disposé sur les banquettes afin de garantir leur stabilité le temps de la repousse des végétaux

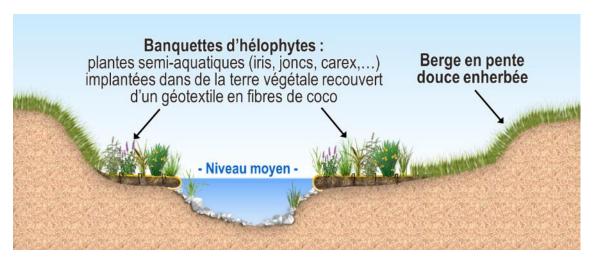

Coupe transversale d'une banquette végétalisée

- Comme indiqué lors de la réunion de chantier précédente, un apport de matériaux graveleux calibre 20/40 mm (2^{ème} couche) a été apporté en complément dans le fond du lit de la rivière pour assurer une meilleure cohésion des blocs.
- Secteur étang :
- Au cours des travaux pour la création du fossé d'alimentation, l'entreprise a effectué au préalable un nettoyage de l'exutoire de l'étang. Lors du retrait de l'excédent de vase, une des piles de l'ouvrage s'est affaissée dans le cours d'eau.



Ouvrage à l'exutoire de l'étang détérioré.

Pile de l'ouvrage déstabilisée

- L'ouvrage en question se compose d'un béton cyclopéen non ferraillé. L'assise de l'ouvrage étant affouillée, après retrait des sédiments celui-ci a cédé sous son propre poids.
- Après concertation avec l'entreprise et le maitre d'œuvre, l'ouvrage déstabilisé sera retiré. Un retalutage de la berge a été préconisé.

SUITE DES TRAVAUX:

 Les travaux sont arrêtés temporairement en raison de la fermeture annuelle de l'entreprise MASCITTI NINO.

FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :



REMARQUES, OBSERVATIONS:

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'effacement du seuil de Cœuvres-et-Valsery, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
 - M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD Union des syndicats 03.23.20.36.74 06.07.71.26.60

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION:

• La prochaine réunion de chantier sera communiquée ultérieurement.

Le service technique,