

Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise

Restauration de l'ancienne Sambre au Nouvion en Thiérache



compte rendu n° 8

réunion du 12/10/2016

Rédacteur : Jérôme LINDEKENS

Version du document : 0

Diffusé le : 14/10/2016

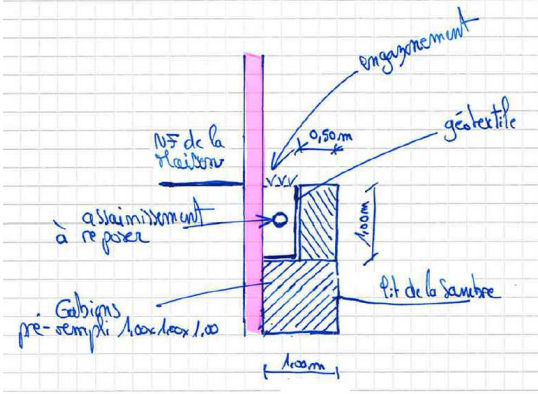
Titre / société	Abré.	Noms	Tel	Fax	Mail	P	A.E.	A.N.E.	A.C.	D.	Procha in rdv
MAITRISE D'OUVRAGE											
Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Oise	AMO	Mr Geoffrey PACAUD	03 23 20 36 74	03 23 20 36 76	union-des-syndicats@griv.fr	X				X	X
SIABOA	MO	Mr José DUDIN	06 70 05 31 52		syndic.siaboa@akeonet.com	X				X	X
		Mr Raymond PREDHOMME					X				X
		Mr Guy MAILLET					X				X
COMMUNE											
Adjoint à la mairie	COM	Mr Jean Pierre CHIMOT			jeanpierre.chimot@sfr.fr	X				X	X
Adjointe à la mairie	COM	Mme Roselyne CAIL					X				X
Service technique		Mr Francis DURAND			francisdurand@lenouvion.com		X			X	X
MAITRISE D'ŒUVRE											
Verdi Ingénierie Picardie	MOE	Jerome LINDEKENS	03 23 05 72 41 06 89 82 29 96	09 72 13 45 60	jlindekens@verdi-ingenierie.fr	X				X	X
ENTREPRISES TITULAIRE DES TRAVAUX											
IDverde	IDV	Christophe BRUYERRE	03 27 67 58 09 06 76 86 68 43	03 27 67 58 33	Christophe.bruyerre4@orange.fr	X				X	X
PROCHAINES REUNIONS											
N°	DATE	HEURE	LIEU	OBJET		CONVOCATIION					
9	19/10/2016	10h00	Site des travaux	Avancement des travaux		Cf. tableau ci-dessus					

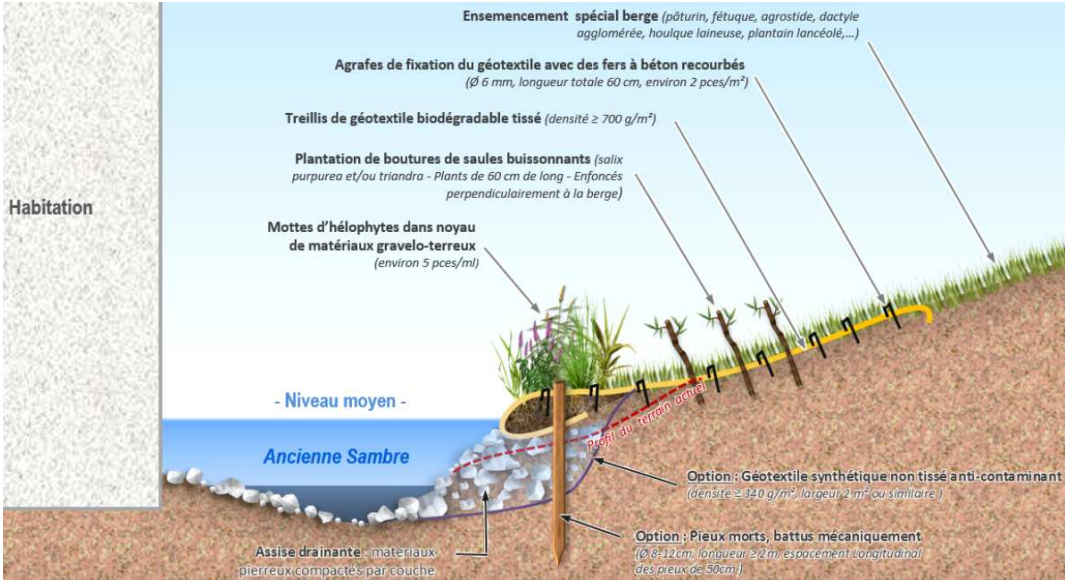
Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s'il n'a pas fait l'objet d'observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier suivant.

R1 : premier rappel, R2 : deuxième rappel, R3 : troisième rappel. A l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire

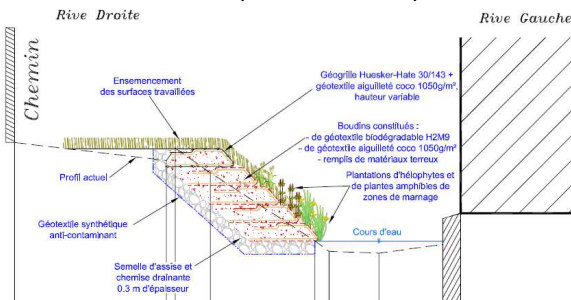
P :	Présent
A.E. :	Absent excusé
A.N.E. :	Absent Non Excusé
A.C. :	Absence Cumulée
D. :	Diffusion

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
Etat administratif			
AMO	Notification le 07/07/2016 Période de préparation 1 mois Délai de réalisation des travaux : 6 mois		
MOE	OS n°1 de démarrage de la période de préparation des travaux au 22/07/2016 OS n°2 de démarrage des travaux à réaliser au 02/09		AMO IDV
Planning / Avancement			
MOE	Nettoyage des berges en cours du pont de la rue André Ridders jusqu'à l'impasse de la place de la république		Tous
MOE	Assise des banquettes finies Pose des nattes d'Hélophytes en cours Enrochements + rappage en cours Préparation pour la pose des GABIONS en cours		Tous
Documents remis			
IDV	Planning Travaux Demandes d'agrément		MOE
IDV	Chiffrage en plus et en moins des adaptations demandées.		AMO MOE
Documents à fournir			
MOE	Copie du constat d'huissier à remettre au MO : Rappel		IDV
Points Validés			
MOE	Au niveau du profil n°4, coté rive gauche le long de la maison il était prévu 4 boudins ensemencé et planté d'hélophytes. Sur cette portion il a été décidé de réaliser un enrochement au pied de la maison n°18 de la rue du rejet suivant le croquis ci-dessous. <i>Rive Gauche</i> - Géotextile aiguilleté coco 1050g/m² - Géorille 10x10mm type HUESKER - HATE 30/143 - Ensemencement liste n°1 - Plantations d'hélophytes - Enrochements de diamètre inférieur à 0.5m - Enrochements de diamètre 0.8m en pied de berge - Géotextile synthétique anti-contaminant	Suivant avancement des travaux	IDV AMO

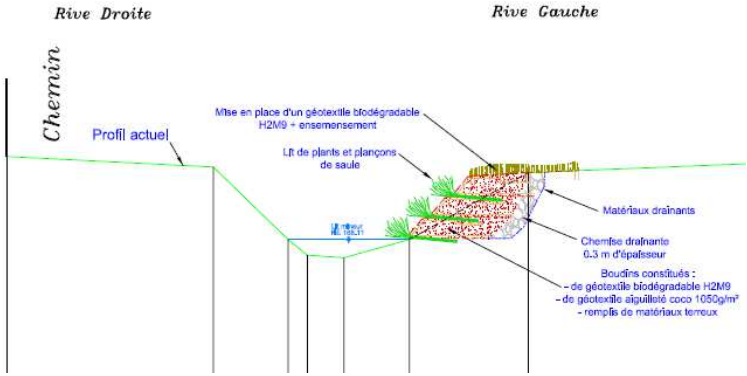
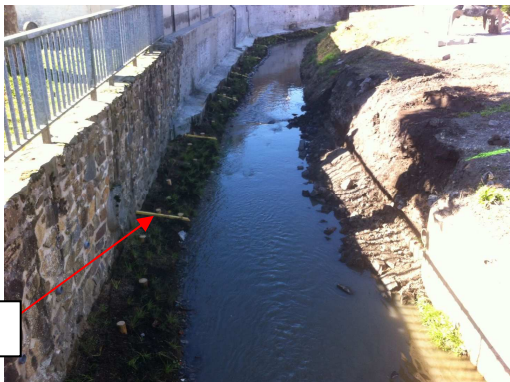
Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Le procédé qui consistait à réaliser 4 boudins ensemencés et plantés d'hélophytes n'est pas adapté le long de la maison cf. photo ci-dessous.  Nous proposons de réaliser à la place la mise en place de Gabion suivant croquis ci-dessous. 	Suivant avancement des travaux	IDV MO
MOE	AMO demande à IDVERDE de ne pas réaliser à partir du TD15 et TG9 jusqu'en amont de la Sambre les bouturages et les plantations d'hélophytes dans les zones où il est indiqué : • Bouturage (1u/ml) et entretien préalable • Bouturage en poquet (5u/5ml) et entretien préalable • Plantations d'hélophytes (3u/ml) et entretien préalable		IDV AMO

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	MO souhaite réaliser la partie amont qui n'était pas initialement prévu dans les travaux notamment en : - Nettoyant la Sambre de ses détritits cf. photo ci-dessous  - Aménageant la rive gauche suivant plan type ci-dessous 	Suivant avancement des travaux	IDV AMO
COM	La commune propose à l'entreprise : - d'installer sa base vie au niveau de la Place de la République. A cause du plan Vigipirate la base vie n'a pas pu être réalisée à l'endroit prévu. - de stocker ses déblais et ses matériaux à côté de l'ancienne Gare. La commune demande à l'entreprise de prendre contact avec les riverains de l'ancienne Sambre avant d'intervenir au droit de leur propriété. Rappel	Suivant avancement des travaux	IDV AMO

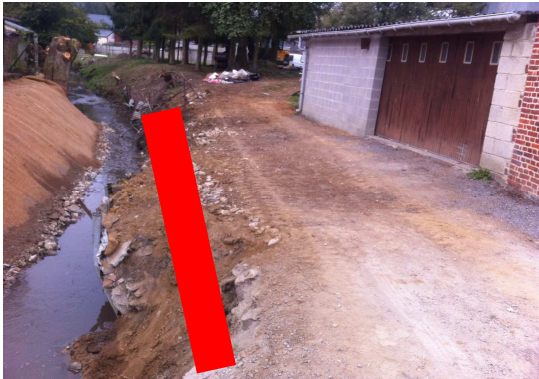
Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Les souches présentes sur les berges seront arasées à - 20cm du TN. 	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	Le MO attire l'attention sur le nettoyage du chantier qui doit être réalisé à l'avancement. Il demande aussi de faire attention que les branches de la renouée du Japon soient ramassées au plus vite.	A l'avancement	IDV
MOE	Le lit du cours d'eau sera nettoyé de tout débris étrangers au milieu naturel.	A l'avancement	IDV
MOE	Le nappage d'enrochement existant prévoit le nettoyage, réagencement des blocs et mise en œuvre de complément. 	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	La Passerelle qui débouche sur un mur sera déposée.  Accord du propriétaire pour la déposer et pour passer sur son terrain à condition de bien refermer la barrière après chaque passage.	Suivant avancement des travaux	IDV

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Accord du propriétaire pour que l'entreprise coupe la ligne de sapin la plus proche de la berge suivant photo ci-dessous. 	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	Entre les saules qui ont été étêtés, l'entreprise ne procédera qu'à un nettoyage des éléments qui ont été rapportés.  De part et d'autre des saules aux endroits escarpés il a été demandé de ne pas réaliser les boudins sur toute sa hauteur. On réalisera à la place après le 1^{er} boudin un nappage du talus avec le treillis coco H2M9 qui sera végétalisé en le plaquant sur le sol et en le sous poudrant de terre.	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	Aux endroits où le recul est restreint et où il est prévu des boudins en aménagements (ex schéma ci-dessous), l'entreprise pourra réaliser les boudins avec une pente plus verticale. Elle pourra aussi empiéter davantage sur le cours d'eau s'il est possible d'avoir plus de recul sur la berge d'en face. 	Suivant avancement des travaux	IDV

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Rampe pour accéder à l'ancienne Sambre de la cours d'école a été réalisée. 		COM IDV
MOE	IDV a eu accord de la commune pour stocker Terre sur la place de la république à côté de la cours d'école. 		COM MO

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Sur le profil TG4 suivant le schéma ci-dessous le 1^{er} niveau de plants et plançons de saule sera remplacé par des plantations d'Hélophytes <u>Aménagement de la berge par superposition de 3 boudins de géotextile biodégradable remplis de matériaux terreux Intercalés de lits de plants et plançons de saule</u> <u>Profil TG4</u>  Deux variétés de Saules seront plantées : Salix triandra et salix purpurea	Suivant avancement des travaux	IDV AMO
MOE	Les agrafes en bois seront déposées dès qu'il n'y a plus de risque de soulèvement de la natte d'hélophytes.  Agrafes à déposer	Suivant avancement des travaux	IDV

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Aux endroits où il y a un tuyau qui arrive au-dessus des banquettes d'hélophytes, l'entreprise posera des enrochements pour protéger celles-ci. L'entreprise veillera aussi à ce que les clapets fonctionnent correctement après ses travaux. 	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	L'entreprise veillera au nettoyage de la zone de stockage à côté de l'école Rappel 	Suivant avancement des travaux	IDV
MOE	Implantation du pied des boudins réalisés et validés 	Suivant avancement des travaux	IDV

Emetteur	Contenu	Pour le	Intervenant concerné
MOE	Lors de la réalisation des boudins et afin de favoriser l'enracinement des végétaux le géotextile anti contaminant est supprimé. De même lors de la réalisation des boudins toujours pour favoriser la reprise des végétaux, il a été décidé de n'installer que le Treillis coco tissé type H2M9 900gr/m². 	Suivant avance- ment des travaux	IDV
MOE	Afin de ne pas obstruer l'entrée du garage, il a été de poser 10 m de Gabion en lieu et place de 3 boudins de lits de plants et plançons 	Suivant avance- ment des travaux	IDV

Points à valider lors de la prochaine réunion			
MOE	Avancement des travaux		TOUS

Sans remarques de la part des participants durant 6 jours, ce compte rendu devient contractuel.